

Capteurs d'humidité FG80...

et

Capteurs d'humidité et de température TFG80...

avec élément de mesure d'humidité Polyga® pour la mesure d'humidité relative de l'air et de la température, prévus pour locaux et gaines d'air.


Gamme des modèles

Capteurs passifs

- FG80H Capteur d'humidité**
avec sortie à résistance jusqu'à 10 kOhm
- TFG80H Capteur d'humidité et de température**
avec sortie à résistance jusqu'à 10 kOhm

Capteurs actifs

- FG80J Capteur d'humidité**
0(4)...20mA ou 0...10V CC pour $U_a=15...30V$ CC
- TFG80J Capteur d'humidité et de température**
0(4)...20mA ou 0...10V CC pour $U_a=15...30V$ CC
- FG80AC Capteur d'humidité**
0(4)...20mA ou 0...10V CC pour $U_a=15...24V$ CA
- TFG80AC Capteur d'humidité et de température**
0(4)...20mA ou 0...10V CC pour $U_a=15...24V$ CA

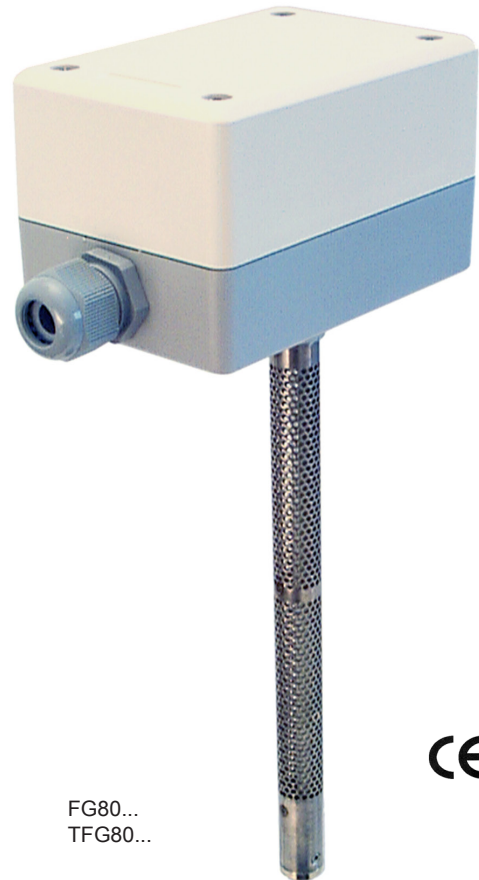

FG80...
TFG80...

Description du capteur:

L'élément de mesure d'humidité Polyga® consiste en un tissage de plusieurs rubans en matière synthétique composés chacun de 90 fibres individuelles de 3µm de diamètre. A l'état non traité, ces fibres synthétiques ne sont pas hygroscopiques. La fibre obtient des propriétés hygroscopiques grâce à un procédé spécial, après elle est donc capable d'absorber l'humidité. Chaque fibre présente une structure moléculaire disposée en sens longitudinal. L'absorption d'eau fait changer les chaînes moléculaires de sorte à générer un allongement mesurable. L'effet contraire intervient, dès que les fibres dégagent de l'eau. Lorsque la fibre se trouve en équilibre avec l'humidité de l'air, il n'y a ni absorption ni dégagement d'eau. La longueur de la fibre correspondant à cet état est la référence de mesure pour l'humidité relative de l'air. En exposant l'élément de mesure à une humidité relative égale à 100%hr, un film d'eau se forme sur la surface de l'élément (point de rosée). Du point de vue des conditions physiques, cet état est le même qu'avec l'élément mesureur trempé dans l'eau. L'élément de mesure a alors acquis l'état de saturation. Cet état fournit une référence idéale pour l'ajustage et le contrôle des capteurs. L'élément de mesure lui-même est imperméable. Les caractéristiques hygroscopiques conférées aux éléments de mesure Galltec restent invariées. Cela signifie que la sensibilité est maintenue jusqu'à ce qu'une force introduite de l'extérieur la détruit. Un procédé de régénération tel qu'il est connu des éléments à cheveu n'est pas nécessaire, mais il n'est pas non plus nuisible.

Structure du capteur

L'effet de gonflement qui intervient principalement en sens longitudinal est capté par un système électronique approprié et ensuite converti au moyen de traitement préliminaire intégré pour en former des signaux normalisés de **0...20mA** ou **4...20mA** ou **0...10V**.

L'élément de mesure en harpe protégé par un tube perforé est ouvert du côté boîtier. Les capteurs ont été conçus pour application dans des systèmes à pression neutre. Choisir une position de montage assurant que toute pénétration d'eau condensée dans l'intérieur du boîtier soit exclue. Une position de montage préférée est celle avec le capteur orienté verticalement vers le bas ou également une orientation avec le capteur en position horizontale. Avec les positions de montage décrites en haut, un disque obturateur avec un forage de 0,8 mm diamètre évite la pénétration d'eau.

Afin de pouvoir saisir en même temps la température, les capteurs TFG80... sont dotés de sondes thermiques (de préférence des Pt100). Les valeurs de température saisies sont également converties en signaux normalisés de **0...20mA** ou **4...20mA** ou **0...10V**.

Vieillessement


Afin d'obtenir une bonne stabilité dans le temps, il est important de soumettre les éléments mesureurs à un vieillissement artificiel. Un traitement de vieillissement qui ne sera pas décrit en détail ici, confère aux éléments mesureurs une stabilité à longue durée.

Réaction du capteur


L'absorption d'eau par les fibres montre jusqu'au moment de la saturation un comportement dans le temps qui suit la loi de la diffusion. Cela est décisif pour la détermination du temps de réaction. Ainsi peut-il arriver qu'une singulière fibre avec un diamètre de 3µm présente une courte durée jusqu'à la saturation (quelques secondes), tandis que des fibres liées ou tissées, comme dans le cas des capteurs Galltec, ont un temps plus long jusqu'à la saturation, car les différentes fibres se gênent réciproquement pendant l'absorption ou le dégagement d'eau. L'équilibre en humidité intervient alors plus tard. Des mesures ont démontré qu'avec une vitesse de vent de 2m/sec la durée jusqu'à obtention de demi-valeur est égale à 1,2 min. Cela correspond à un temps d'env. 30-40min jusqu'à saturation.

La valeur maximale admise pour la température est égale à 80 °C. Des températures plus élevées ne peuvent être acceptées que pour de courtes durées, car - à longue durée - elles causent des changements dans la structure moléculaire entraînant une erreur rémanente. La température maxi de 80 °C peut être appliquée à condition que le milieu ne contienne pas de substances nuisibles (acides, dissolvants etc.).

Temps de réaction

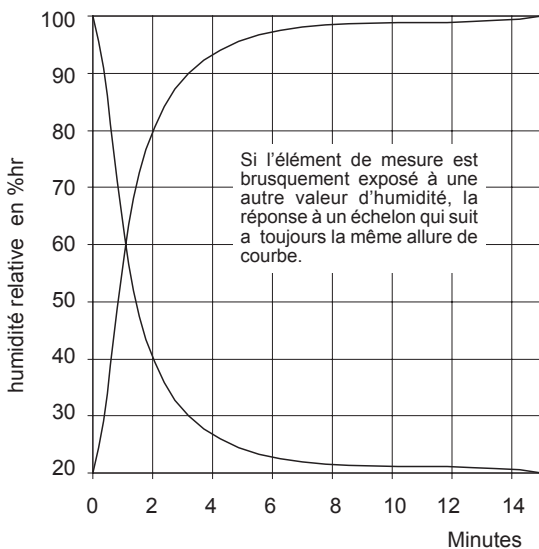

Comportement thermique

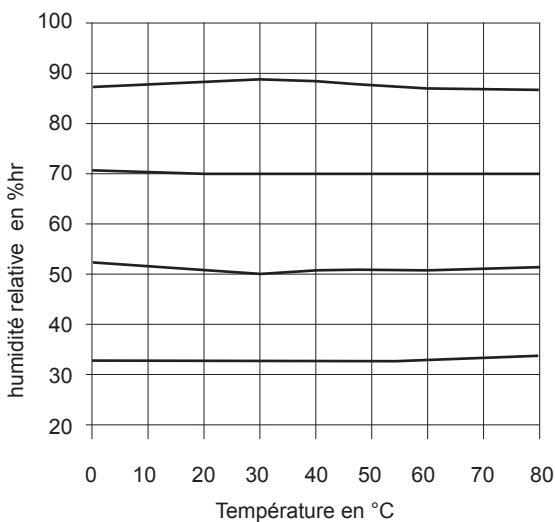

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques

Humidité	Etendue de mesure	0...100%hr	
	Précision	>40%hr ±2,5%hr	
<40%hr ...	réf. courbe tolérance	
	Plage de fonctionnement	30...100%hr	
Température	Plage de fonctionnement	-30...+80°C	
	Précision	±0,5°C	
Milieu de mesure	air, sans pression, non-agressive		
Température ambiante admissible sur le boîtier	-20...+60°C		
	sur le plongeur		-40...+80°C
Coefficient de température moyen		
 -0,1%hr/K référé à 20°C et 50%hr		
Ajustement	à pression atmosphérique moyenne 430m NN		
Vitesse d'air admissible	8m/sec		
	avec gaze de protection (no.com. 20.014)		15m/sec
t _{0,5} pour v=2m/sec	1,2min		
Longueur et matériau du plongeur	220mm; inox		
Fixation	perforations au fond du boîtier pour montage en gaine		
	(no. de cde. 20.009)		console pour montage mural
Position d'utilisation	capteur verticalement vers le bas		
	ou dans l'horizontale		
Bornes de raccordement	pour section de conducteur 0,5mm ²		
Raccord de câble	par presse-étoupe M20x1,5		
Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/EU	DIN EN 61326-1		édition 07/13
	DIN EN 61326-2-3		édition 07/13
	Boîtier		
Mode de protection	IP64		
Poids	env. 0,4 kg		

Caractéristiques électriques pour les capteurs passifs

Humidité sortie 1	0...100 Ohm linéaire 2 fils	
	0...200 Ohm linéaire 2 fils	
	0...1000 Ohm linéaire 2 fils	
	100...138,5 Ohm linéaire 2 fils	
	5...100...5 Ohm non-linéaire 3 fils	
	d'autres étendues ohmiques sur demande		
Charge admissible des sorties signaux	sortie humidité		250 mW
	sortie température (Pt100)		
		1 mA avec une vitesse d'air de 1 m/s

Température sortie 2 (TFG80)	Pt100 suivant DIN EN 60751
Charge admissible pour air 1m/sec	1 mA

Caractéristiques électriques pour les capteur actifs

Humidité sortie 1:	0...20mA ou 0...10V pour système à 4 fils		
	... ou 4...20mA pour système à 2fils (seulement CC)		
Température sortie 2:	0...20mA ou 0...10V pour système à 4 fils		
	... ou 4...20mA pour technique 2fils (seulement CC)		
Tension d'alimentation	15...30V CC ou 24V CA ±10%		
Charge max. pour sortie courant	500 Ohm		
Résistance de charge min. pour sortie tension	10k Ohm		
	Consommation propre par étendue de mesure		
.....			5 mA version CC
.....			10 mA version CA
Plage de mesure température	voir diagramme		
Erreur de linéarité de la sortie température	<0,5%		

Vue d'ensemble capteurs passives

Type	No de cde.	Plage de mesure		Système conducteurs	Sorties	
		Humidité	Température		Humidité	Température
FG80H	44010300	0 ... 100 % hr	-	2 fils	0 ... 1000 Ω linéaire	-
	44010400	0 ... 100 % hr	-	2 fils	100 ... 138,5 Ω linéaire	-
	44010100	0 ... 100 % hr	-	2 fils	0 ... 100 Ω linéaire	-
	44010200	0 ... 100 % hr	-	2 fils	0 ... 200 Ω linéaire	-
TFG80H	44700350	0 ... 100 % hr	Pt100	2 fils	0 ... 1000 Ω linéaire	Pt100
	44700450	0 ... 100 % hr	Pt100	2 fils	100 ... 138,5 Ω linéaire	Pt100
	44700150	0 ... 100 % hr	Pt100	2 fils	0 ... 100 Ω linéaire	Pt100
	44700250	0 ... 100 % hr	Pt100	2 fils	0 ... 200 Ω linéaire	Pt100
	44732666	0 ... 100 % hr	NTC	2 fils	0 ... 48 kΩ non-linéaire	NTC

d'autres étendues ohmiques sur demande

Vue d'ensemble capteurs actifs

Type	No de cde.	Plage de mesure		Sorties		Système conducteurs	Tension d'alimentation
		Humidité	Température	Humidité	Température		
FG80J FG80AC	44014700	0 ... 100 % hr	-	0 ... 10 V CC	-	3/4 fils	15 ... 30 V CC/ 24 V CA ±10 %
	44014800	0 ... 100 % hr	-	4 ... 20 mA	-	2 fils	15 ... 30 V CC
	44013000	0 ... 100 % hr	-	0 ... 20 mA	-	3/4 fils	15 ... 30 V CC
	44014200	0 ... 100 % hr	-	0 ... 20 mA	-	3/4 fils	24 V CA
TFG80J TFG80AC	44514747	0 ... 100 % hr	0 ... 40°C	0 ... 10 V CC	0 ... 10 V CC	3/4 fils	15 ... 30 V CC/ 24 V CA ±10 %
	44574747	0 ... 100 % hr	-30 ... 60°C	0 ... 10 V CC	0 ... 10 V CC	3/4 fils	15 ... 30 V CC/ 24 V CA ±10 %
	44544747	0 ... 100 % hr	0 ... 100°C	0 ... 10 V CC	0 ... 10 V CC	3/4 fils	15 ... 30 V CC/ 24 V CA ±10 %
	44624747	0 ... 100 % hr	-10 ... 90°C	0 ... 10 V CC	0 ... 10 V CC	3/4 fils	15 ... 30 V CC/ 24 V CA ±10 %
	44514848	0 ... 100 % hr	0 ... 40°C	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA	2 fils	15 ... 30 V CC
	44574848	0 ... 100 % hr	-30 ... 60°C	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA	2 fils	15 ... 30 V CC
	44544848	0 ... 100 % hr	0 ... 100°C	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA	2 fils	15 ... 30 V CC
	44624848	0 ... 100 % hr	-10 ... 90°C	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA	2 fils	15 ... 30 V CC
	44513030	0 ... 100 % hr	0 ... 40°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	3/4 fils	15 ... 30 V CC
	44573030	0 ... 100 % hr	-30 ... 60°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	3/4 fils	15 ... 30 V CC
	44543030	0 ... 100 % hr	0 ... 100°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	3/4 fils	15 ... 30 V CC
	44623030**	0 ... 100 % hr	-10 ... 90°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	3/4 fils	15 ... 30 V CC
	44514242	0 ... 100 % hr	0 ... 40°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	4 fils	24 V CA
	44574242	0 ... 100 % hr	-30 ... 60°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	4 fils	24 V CA
	44624242	0 ... 100 % hr	-10 ... 90°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	4 fils	24 V CA
	44544242	0 ... 100 % hr	0 ... 100°C	0 ... 20 mA	0 ... 20 mA	4 fils	24 V CA
FG80JPt100	44704750	0 ... 100 % hr	Pt100	0 ... 10 V CC	Pt100	3/4 fils	15 ... 30 V CC/ 24 V CA ±10 %
	44703050	0 ... 100 % hr	Pt100	0 ... 20 mA	Pt100	3/4 fils	15 ... 30 V CC
	44704850	0 ... 100 % hr	Pt100	4 ... 20 mA	Pt100	2 fils	15 ... 30 V CC

** convient au regulateur du type EDJ

Courbes de caractéristiques humidité/tolérance


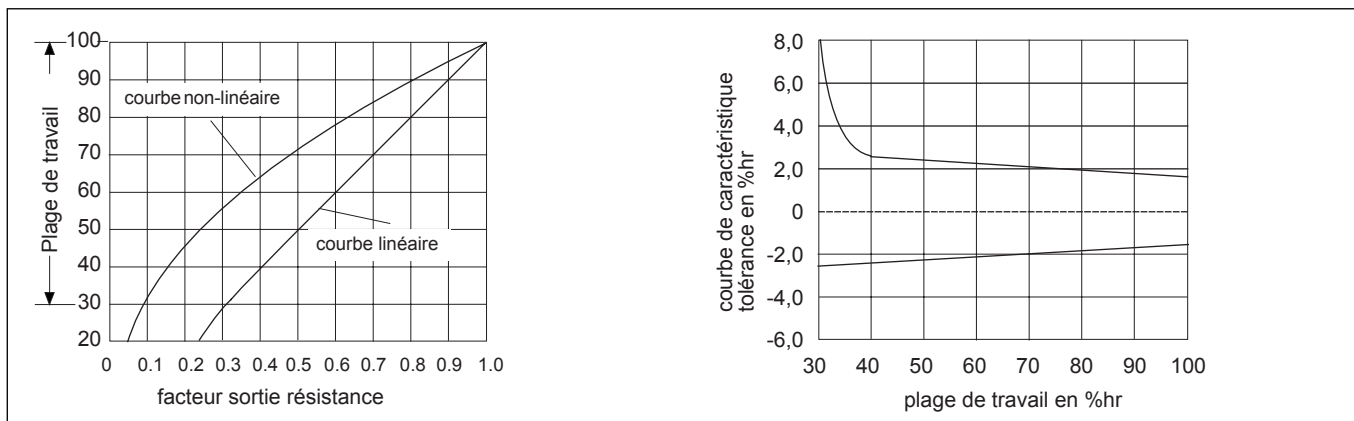



Schéma de raccordement pour capteurs passifs avec sortie résistance




Branchements pour capteurs actifs, tensions d'alimentation = 15...30V CC

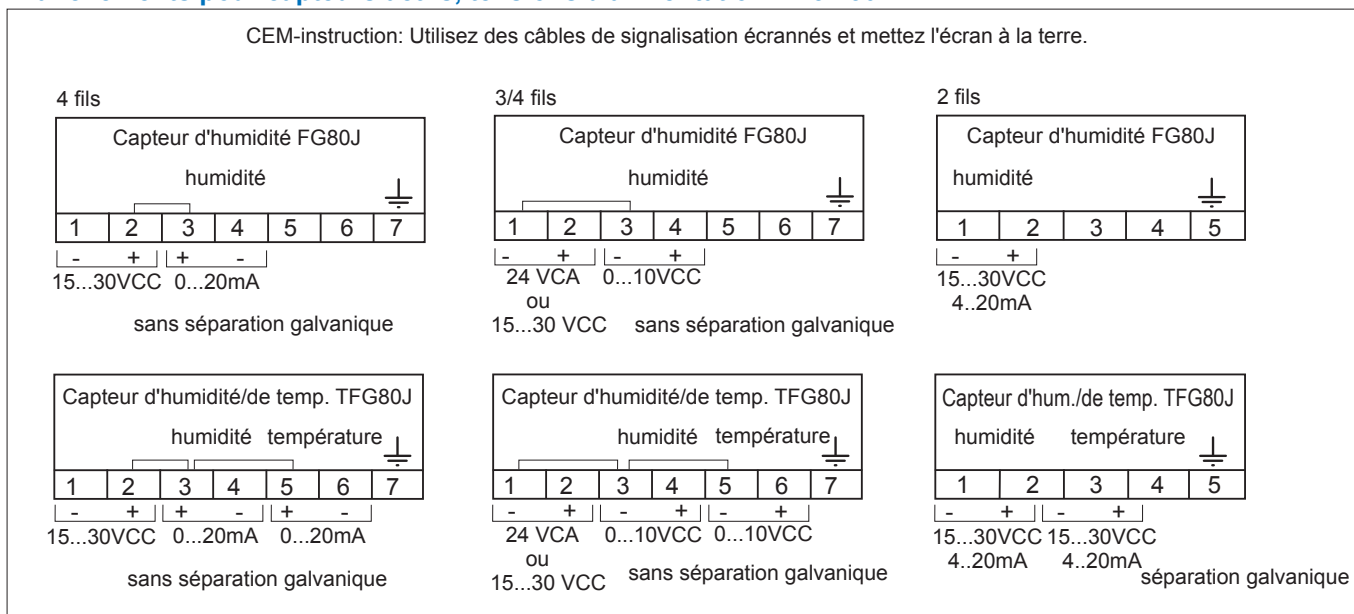

Branchements pour capteurs actifs, tensions d'alimentation = 24V CA (±10 %)

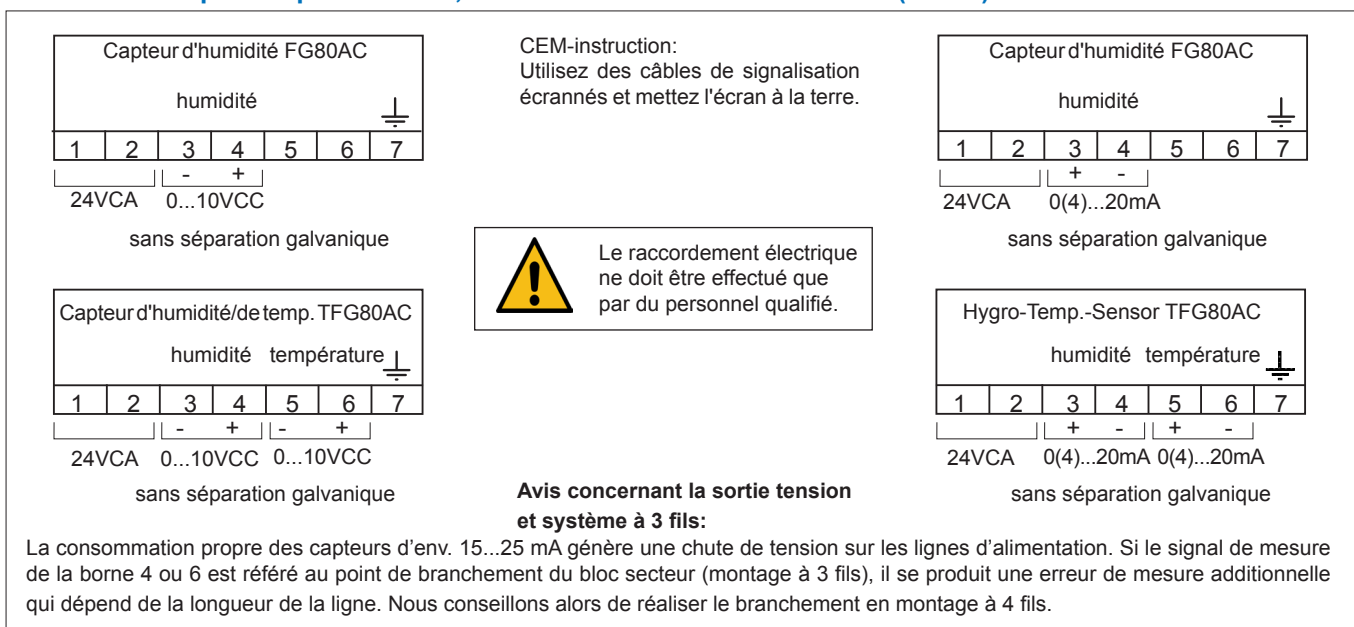

Dimensions

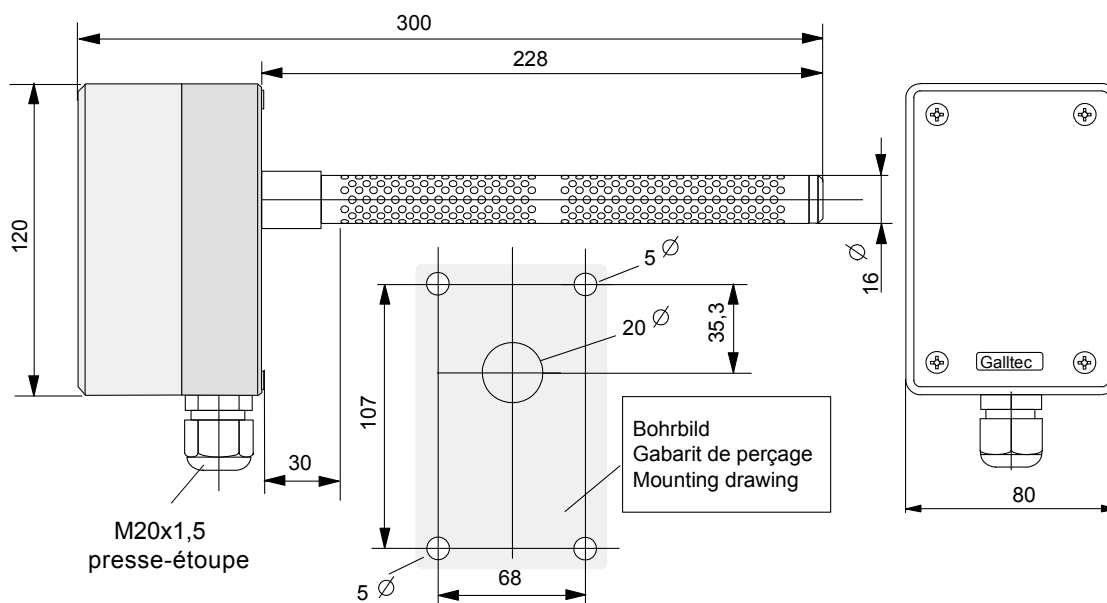

Accessoires

Abris pour installation à l'extérieur

sans cellule solaire no. de com. 20.024
avec cellule solaire no. de com. 20.025

Console pour montage mural no. de com. 20.009

Gaze de protection no. de com. 20.014
recommandé pour les vitesses d'air entre 8 et 15 m/s

Tube de capteur ventilé pour une meilleure aération no. de com. 20.022

PTFE filtre, biparti, no. de com. 23.063
recommandé dans les conditions d'emploi sévères

Tube de protection pour montage extérieur, sans ventilateur, no. de com. 20.011

Il est important de savoir que la capacité d'absorption d'eau de l'air dépend, entre autre, de la température. C'est une loi physique (mise en évidence dans le diagramme hx de Mollier). Plus la température s'élève, plus la quantité de vapeur pouvant être absorbée jusqu'à la saturation (100%rh) augmente. Lorsqu'on effectue l'étalonnage d'un capteur dans une température variable, on obtient un milieu de mesure instable et non-homogène, entraînant automatiquement des erreurs d'étalonnage. La table ci-dessous précise l'influence de la température sur l'humidité de l'air. Si l'on effectue un étalonnage à une température de 20°C et à 50%rh avec une variation de température de $\pm 1\text{K}$ seulement, le taux d'humidité du milieu (air) varie entre $\pm 3,2\%$ rh.

	10°C	20°C	30°C	50°C
10%rh	+/-0,7%rh	+/-0,6%rh	+/-0,6%rh	+/-0,5%rh
50%rh	+/-3,5%rh	+/-3,2%rh	+/-3,0%rh	+/-2,6%rh
90%rh	+/-6,3%rh	+/-5,7%rh	+/-5,4%rh	+/-4,6%rh

Influence physique de la température sur l'humidité de l'air

Entretien - Précautions d'emploi - Influence de la saleté

L'élément de mesure ne nécessite aucun entretien dans un air ambiant propre. Les milieux agressifs et contenant des solvants peuvent causer, selon leurs nature et concentration, des mesures erronées ou des pannes. Éviter le rayonnement solaire direct. Les condensations laissant un film sec sur le capteur (valable pour tous les capteurs d'humidité à élément de mesure hygroscopique) peuvent endommager celui-ci. Par ex. aérosols de résine, aérosols de peinture, substances fumées etc. La bonne stabilité à l'eau des éléments de mesure Galltec permet un nettoyage à l'eau. Ne pas utiliser de solvants à cet effet. Il est également recommandé d'utiliser une lessive pour linge délicat puis de rincer en profondeur pour éliminer les résidus. Grâce à un procédé spécial, les capteurs Galltec ont une bonne stabilité sur le long terme. Une régénération n'est pas nécessaire mais pas non plus nuisible. Le coefficient de température et l'autoréchauffement de l'électronique peuvent, selon le lieu et le type d'utilisation être plus grand ou plus petit, en particulier sur les appareils pour lesquels l'électronique et le système de mesure se trouvent dans un même boîtier.

ATTENTION

L'accès aux pièces internes annule la garantie.

Conseils d'installation

Des parasites peuvent se rencontrer souvent dans les installations. Si l'installation est correcte, ceux-ci peuvent être évités la plupart du temps. Il faut cependant respecter quelques règles de base.

Afin d'éviter les parasites, il faut effectuer un antiparasitage selon les normes VDE 0875 et VDE 0874. En principe, un parasite doit être éliminé là où il est créé. C'est là que les antiparasites sont les plus efficaces. Mais les parasites peuvent également apparaître par les conducteurs de signal via des champs électromagnétiques. La loi sur la CEM réglemente les dispositifs de protection correspondants. Tous les appareils GALLTEC sont conformes aux normes EN 61326-1 et EN 61326-2-3 (en milieu industriel). Il faut en outre respecter les mesures de protection suivantes.

Installer les sources inévitables de parasites bien espacées des systèmes de régulation.

Les câbles instrumentation et données ne doivent pas être posés parallèlement aux conducteurs de commande, d'alimentation et de puissance.

Utiliser pour les conducteurs de données et d'instrumentation des câbles blindés et mettre l'écran sur la borne de terre. Veiller à ce qu'il ne se forme pas de boucle de terre via un deuxième raccordement à la terre et qu'ainsi des courants de défaut apparaissent.

Pour les appareils se raccordant sur le secteur, il est recommandé de poser un câble d'alimentation séparé.

Les appareillages comme les contacteurs, les électrovannes etc... créent des tensions induites à la commutation pouvant causer des parasites. Il existe dans le commerce spécialisé quantité de composants de protection et d'antiparasitage qui, montés directement sur la source de parasites, offrent les meilleurs résultats. Un antiparasitage conforme présente également l'effet positif que les composants comme les relais, microrupteurs etc... ont une durée de vie supérieure.

D'autres difficultés peuvent apparaître sur l'installation lorsque les conducteurs de signal rejoignent des conducteurs communs. Il faut impérativement vérifier que ceci est admissible. Il peut s'en suivre des parasites surtout sur les installations ayant des appareils de fabrication différente. Là aussi, le commerce spécialisé vous offrira des amplificateurs-séparateurs résolvant le problème.

Etalonnage

Les capteurs sont correctement réglés dans notre usine à une température ambiante de 23°C et à 50%rh, par rapport à une pression atmosphérique moyenne prise à 430m NN.

Si cependant un réajustement sur place s'avérait nécessaire, observez la procédure suivante:

- Assurez-vous que l'humidité ainsi que la température ambiantes soient constantes.
- Pour la vérification, utilisez si possible un psychromètre de précision (pas d'appareil de contrôle à capteurs capacitifs).
- Laissez le capteur à tester au moins *une heure dans un climat d'essai constant*.
- Tous les capteurs Galltec sont équipés d'un dispositif d'ajustage qui est dans la plupart des cas une vis fixée par une peinture de scellement de vis. Après avoir éliminé la peinture, la vis de réglage peut être manoeuvrée dans la gamme de $\pm 2,0\%$ hr une seule fois. Ne réglez jamais plusieurs fois dans la même direction. Sécurisez à nouveau la vis de réglage après étalonnage.